RESTAURATION DU LAVOIR DE BURZY

Région: Bourgogne-Franche-Comté

Commune : Burzy
Code postal : 71460

Site: Lavoir

Département : Saône-et-Loire

Canton: Cluny

Communauté de communes :

Communauté de communes entre la Grosne et le Mont Saint-Vincent




Etat des lieux :


Le lavoir de Burzy remonterait aux années 1870, mais son état actuel montre des travaux plus récents. Il est positionné légèrement en retrait de la route sur une parcelle de pré. L'alimentation en eau se fait actuellement par une capture récente qui vient dans un premier temps alimenter une fontaine de belle facture adossée au mur d'enceinte du lavoir.

Le lavoir prend la forme d'une excavation d'environ un mètre de profondeur par rapport au terrain et délimitée par un mur en pierres fait de deux parements et couronné de couvertines en pierre plates d'environ 5cm d'épaisseur. L'appareillage est assez grossier et a été recouvert d'un jointoiement qui simule de faux joints.

On accède à l'espace intérieur pour 3 marches de pierres qui donne accès à un couloir de circulation sur trois côtés du bassin. Le sol de ce couloir est fait d'une dalle béton qui présente de nombreuses fissures. A sa périphérie un canal de 10 cm de largeur pour 5 cm de profondeur permet d'évacuer les eaux.

Le bassin de six mètre par quatre environ et d'une hauteur de 62 cm retient encore les eaux, mais présente plusieurs fissures et des zones de poussées qui le fragilisent. Les enduits extérieurs se décollent et risquent à moyen terme d'entrainer le descellement des pierres.

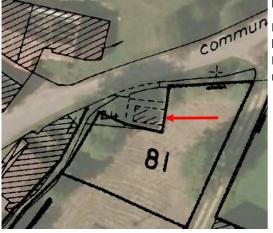

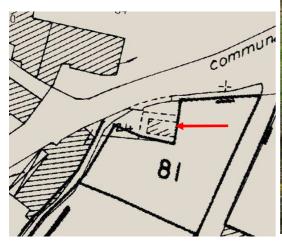











Après un nettoyage des abords du lavoir pour éliminer la végétation, et en particulier le lierre qui s'attaque aux maçonneries, les travaux ont porté dans un premier temps sur la restauration du mur d'enceinte: piquetage de l'ensemble des enduits à l'intérieur comme à l'extérieur, reprise des maçonneries sur les zones fragilisées, nettoyage des pierres à la brosse douce pour ne pas fragiliser davantage des pierres gélives, enduits à la chaux hydraulique blanche et restitution du décor en faux joints.





Dans un second temps les travaux ont porté sur le bassin qui a été préalablement entièrement vidé et nettoyé : l'enduit extérieur a été déposé, les maçonneries de pierres entièrement reprises avant d'appliquer un nouvel enduit en chaux hydraulique lissé.

Les pierres à laver ont été entièrement nettoyées à la brosse douce, recalées et les fissures ont été traitées et les manques restitués en fausses pierres à base de résine. L'étanchéité intérieure a été entièrement revue.

























L'étanchéité du bassin a été réalisée et une nouvelle pelle a été réalisée pour gérer le débit.











Le sol intérieur a ensuite été refait après démontage de l'existant (piquetage et évacuation des gravats). Le nouveau sol fait un minimum de 10 cm d'épaisseur et est réalisé en ciment bouchardé en surface. Le canal d'évacuation périphérique a été restitué à l'identique.





A l'extérieur, le long du fossé et en délimitation de la parcelle, le muret en pierre sèche a également été repris pour éviter la chute de pierre et pour rendre l'enceinte de la fontaine plus accueillante.

La fontaine a également été nettoyée de ses mousses, le tuyau d'alimentation du bassin a fait l'objet d'un traitement antirouille et sa terminaison remplacée.





 








Merci à ANOUCK pour ses encouragements



TREMPLIN Homme et Patrimoine et avec le concours de :

Désiré RAVELOARISON, Alfredo GOMES, Daniel MOYA GARCIA
MONTOTO, Aurélien ROUX, Manuel CERQUEIRA, Hugo DA CUNHA, Malik MANSOURI, Cédric GALITU
sous la conduite de Loïc FLAGEUL & François CIANCIMINO,
encadrants techniques.

Avec le soutien de la DIRECCTE 71 et de la Fondation du Patrimoine



FREMPLIN Homme et Patrimoine - Espace Revermont- Site médiéval de Brancion - 71700 MARTAILLY-LES-BRANCION

http://www.tremplinhp.com - http://www.tourdubost.com - https://fr-fr.facebook.com/tremplinhp

Tél. / Fax: 03 85 32 90 30 - tremplinhp@tremplinhp.com



Décembre 2018