RESTAURATION DU LAVOIR ET SOURCE DE FRALIN MONTCEAUX-RAGNY

Région: Bourgogne-Franche-Comté

Commune: Montceaux-Ragny

Code postal: 71240

Site: Lavoir et source de Fralin

Département : Saône-et-Loire

Canton: Tournus

Communauté de communes :

Entre Saône-et-Grosne



Etat des lieux:


Le lavoir de Fralin est situé en contrebas du village. Il se présente sous la forme d'un bâtiment rectangulaire en pierre. La couverture en laves repose sur une voûte d'ogive. Le lavoir aurait été construit dans une ancienne chapelle désaffectée.

On accède de la route au lavoir par un escalier de 5 marches. Les pierres de cet escalier sont en très mauvais état.

L'accès au lavoir se fait par une grande porte à double vantaux avec jambage en pierre en plein cintre dont la clé de voûte tend à s'affaisser.

A l'intérieur, le lavoir est en eau, mais il existe des problèmes évidents d'étanchéité du bassin qui entraine à son pourtour prolifération de mousse et rend le sol glissant.

Une source alimente le lavoir et l'eau arrive par une canalisations en pierre.

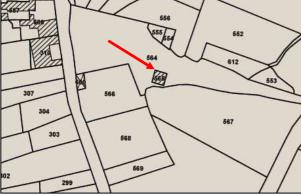





















Les joints ont été piquetés et réalisés à la chaux teintée dans la masse sur deux faces du lavoir. Les clés de voûtes sur la façade et sur l'oculus ont été recalées. Différentes reprises de maçonneries ont été réalisées.











La toiture en laves a été entièrement démoussée et nettoyée.






L'imposte a été refait avec des planches de chêne. La fenêtre de l'oculus a été démontée restaurée et traitée.









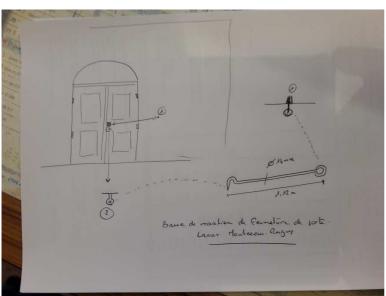



L'imposte a été traité à l'huile de lin et l'essence de térébenthine et teinté au brou de noix.

Les deux battants ont été redressés et une barre de maintien recréée.











Le canal d'alimentation et la source du lavoir ont été curés, nettoyés et dégagés pour éviter les débordements et permettre une bonne alimentation du lavoir.



L'escalier a été entièrement restauré, les marches recalées et les murets remaçonnés.











Les pierres du bassin ont été entièrement démoussés à la brosse douce, les joints ont été repris pour éliminer toutes les fuites et le bassin a été hydrofugé.





La pelle du lavoir a été refaite à l'identique.







. +00+00

Opération réalisée par : TREMPLIN Homme et Patrimoine et avec le concours de :

Désiré RAVELOARISON, Alfredo GOMES, Daniel MOYA GARCIA MON-TOTO, SAÏD Soulaïmana, Zoubir ACHCHAQ, Aurélien ROUX, Patrick LAQUIT, Manuel CERQUEIRA, Hugo DA CUNHA, Malik MANSOURI, Cédric GALITU. sous la conduite de Loïc FLAGEUL & François CIANCI-MINO, encadrants techniques.

Avec le soutien de la DIRECCTE 71 et de la Fondation du Patrimoine





Novembre 2018